






SYMBOL DS3508

快速入门指南


<http://www.motorola.com/ds3508>

有关详细信息，请参阅《产品参考指南》





张贴在工作区

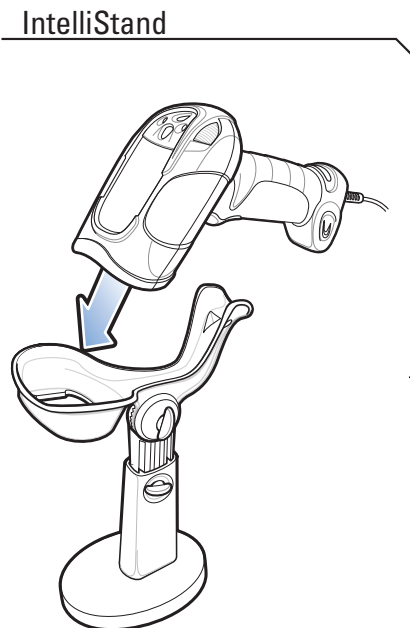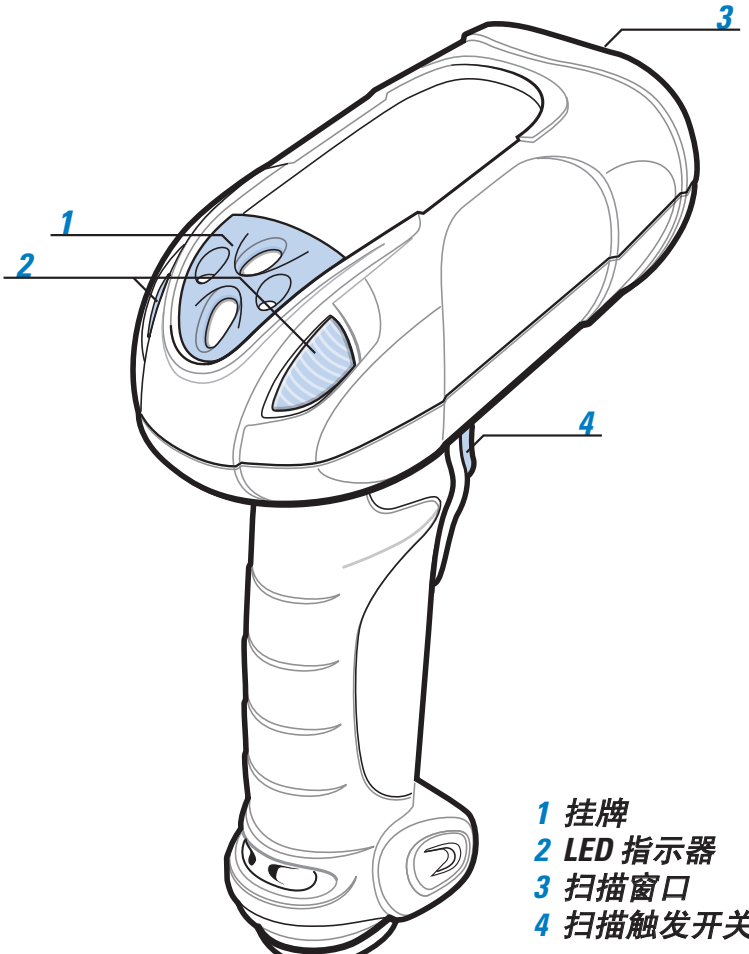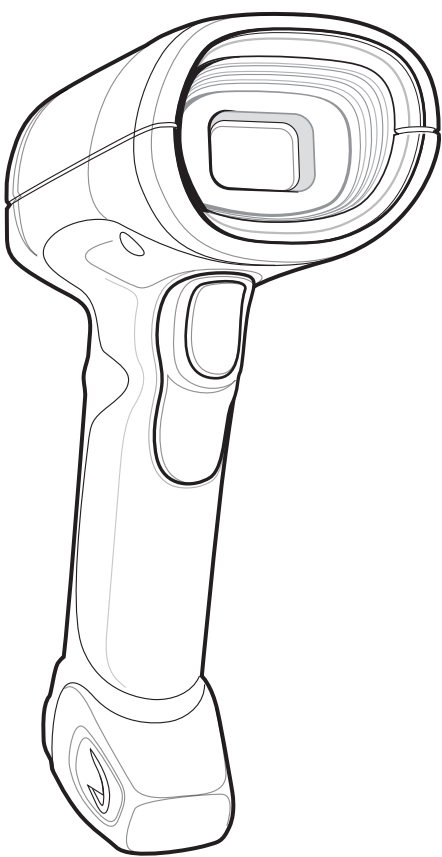

叉式升降台支架

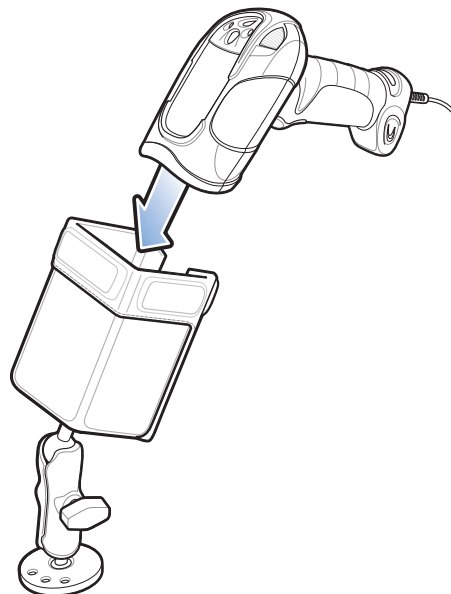


电线附件

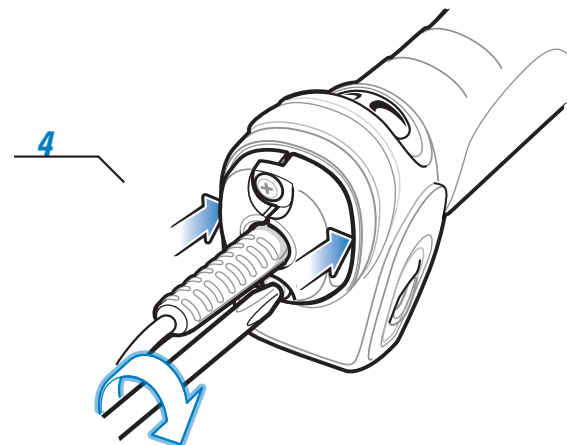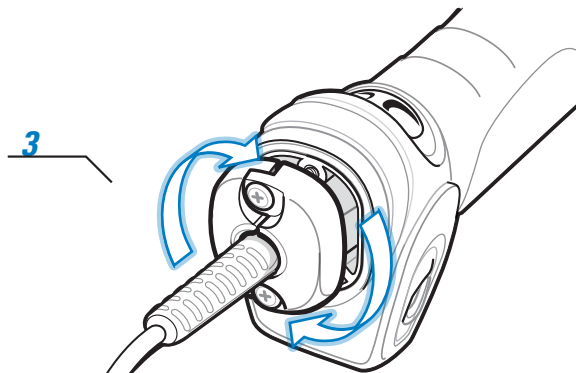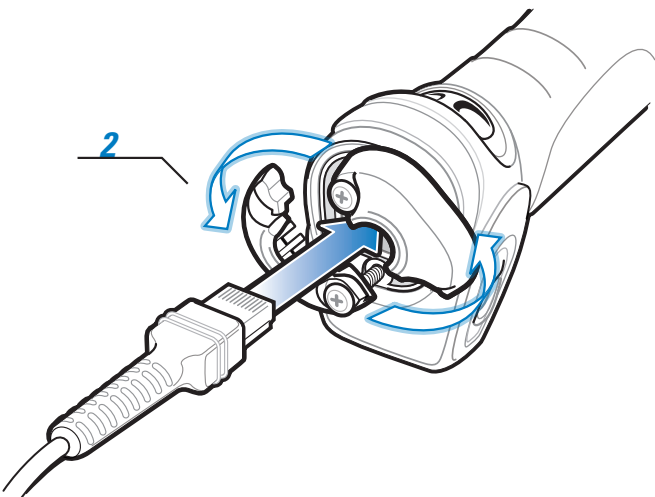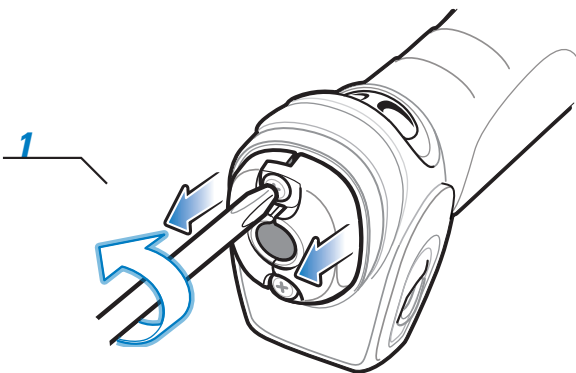


主机接口

注释：电缆可能随配置而变化


RS-232

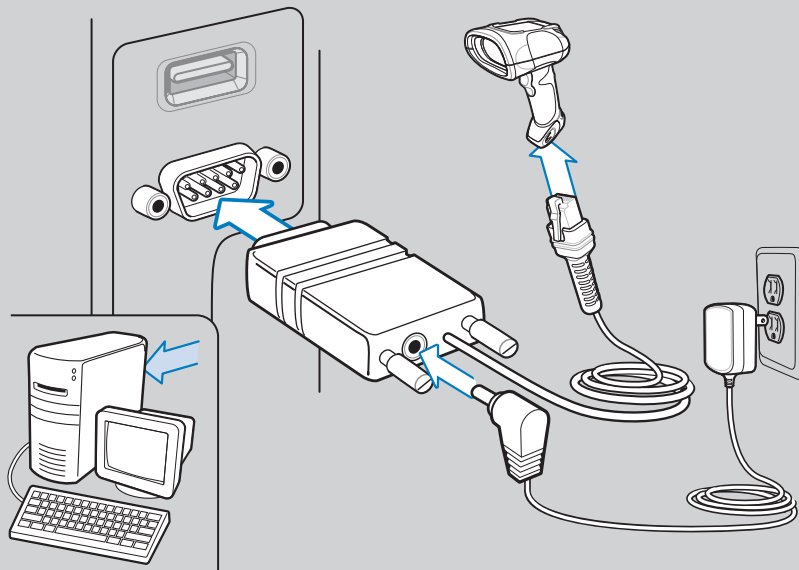

USB

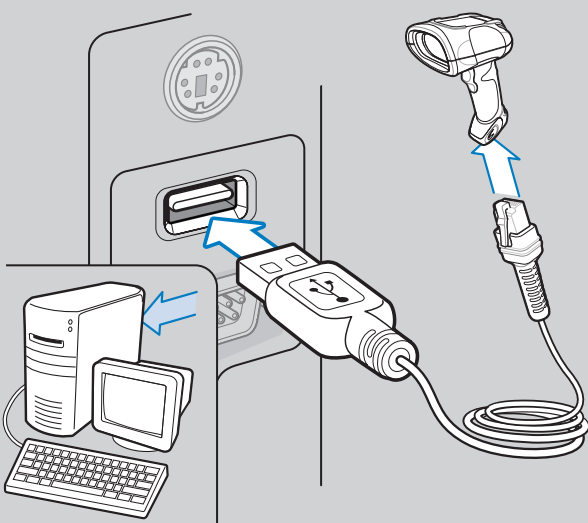

IBM 46XX

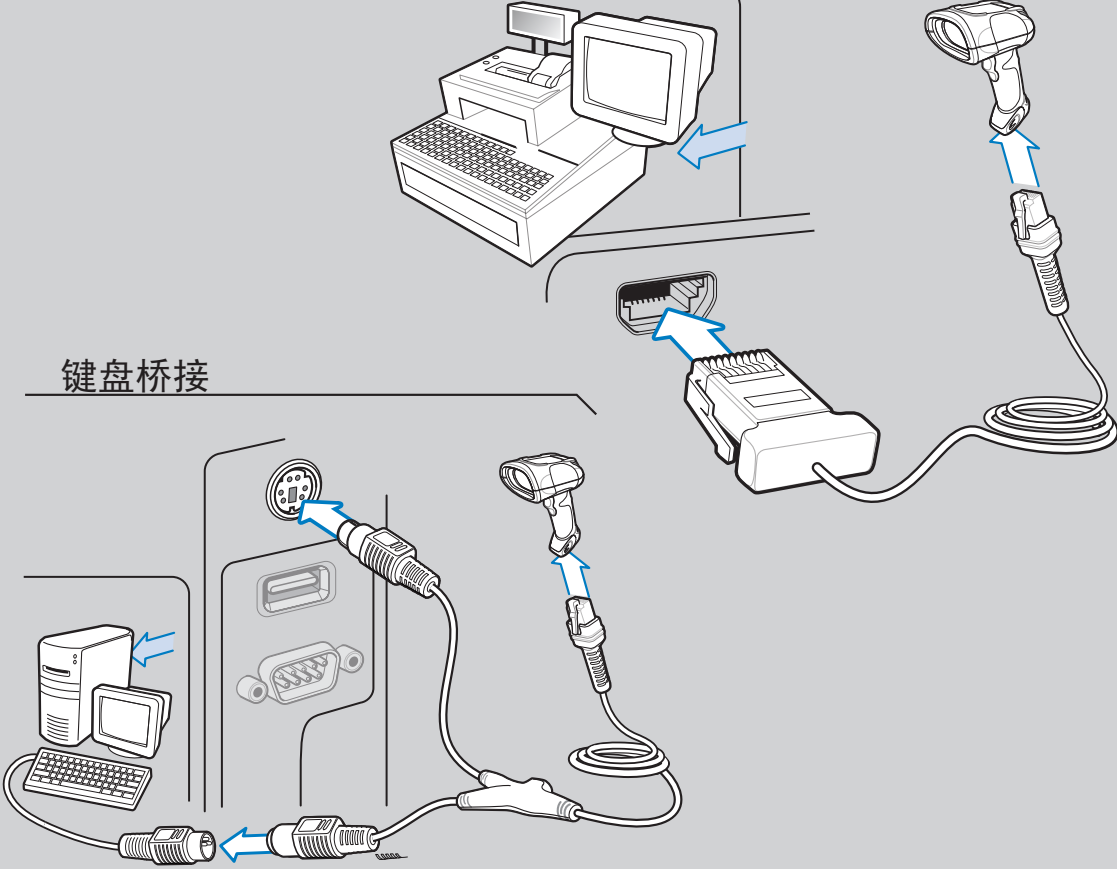

键盘桥接

故障排除

扫描器不工作

扫描器未通电

检查系统电源，
确保已连接电源
(如有必要)

使用了不正确的接口电缆

确保使用了正确的
接口电缆

接口/电源电缆松动

检查电缆连接是否
松动

扫描器无法对条码解码

未按条码类型对扫描器编程

确保已对扫描器编程，
使其可读取要扫描的
条码类型。

条码不可读

确保条码无缺陷，
尝试扫描具有相同
条码类型的测试条码

扫描器与条码之间的
距离不正确

将扫描器移近或
远离条码

扫描器正在对条码解码，但尚未将数据传输到主机

未按正确的主机接口对扫描器编程

检查扫描器主机参数或编辑选项

接口电缆松动

检查电缆连接是否松动

扫描数据在主机上显示不正确

未按正确的主机接口对扫描器编程

检查扫描器主机参数或编辑选项

设置默认值



设置默认值

USB 主机类型



HID 键盘仿真



IBM 手持 USB

RS-232 主机类型



标准 RS-232



ICL RS-232



NIXDORF RS-232 模式 A

IBM 46XX 主机类型



端口 5B



端口 9B

键盘桥接主机类型



IBM PC/AT 和 IBM PC 兼容

扫描以添加 Enter 键 (回车/换行)




扫描选项




<数据><后缀>




ENTER

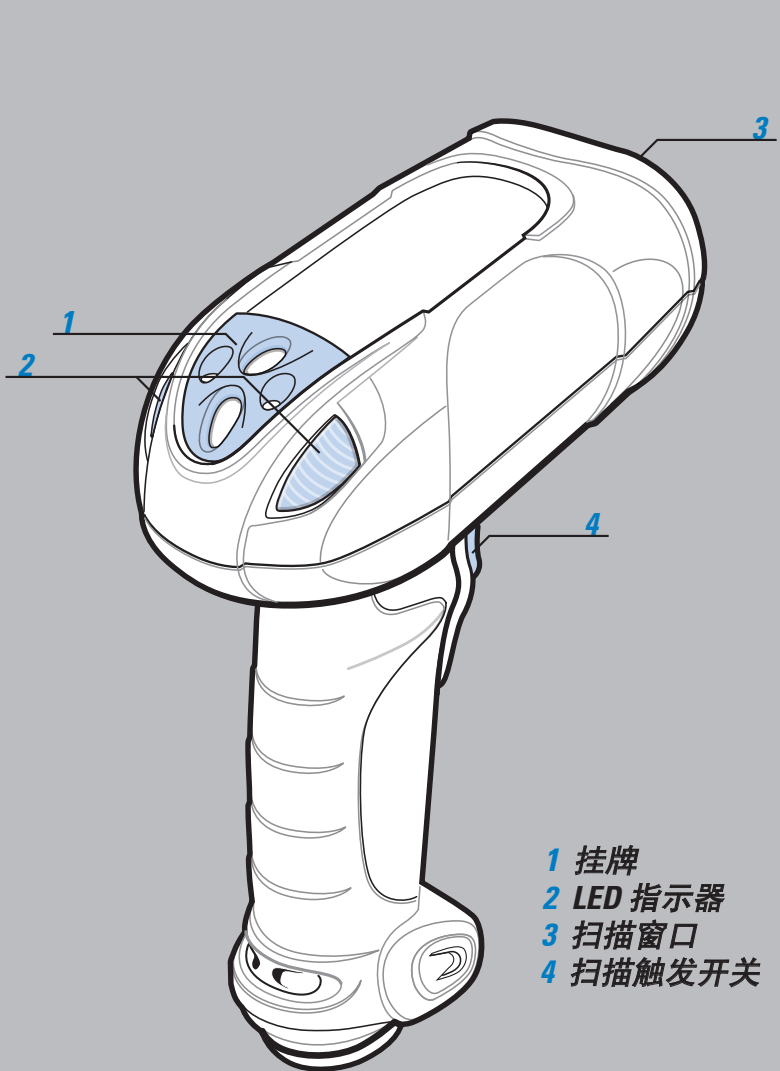

瞄准

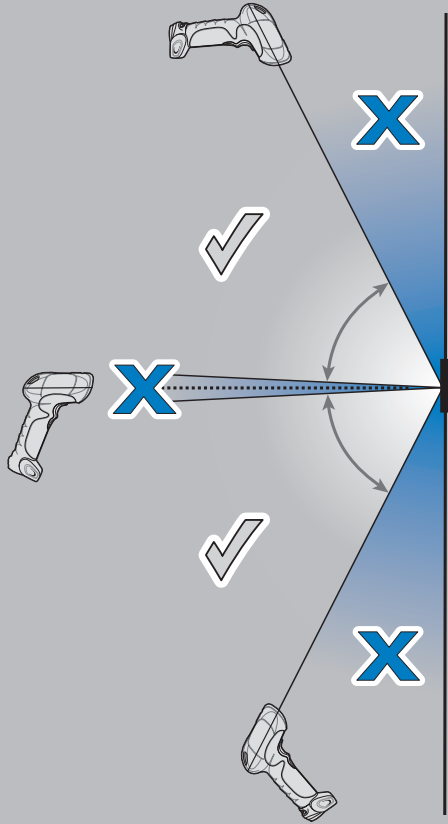

正确扫描

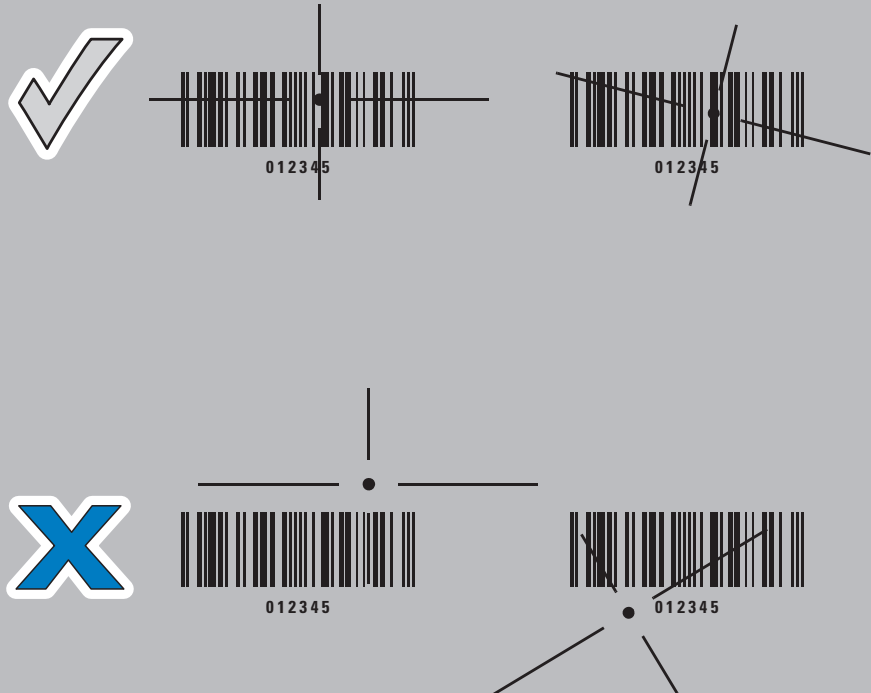


左右手交替
建议适当休息和轮流作业

最佳直立身体姿势



避免手腕过度弯曲

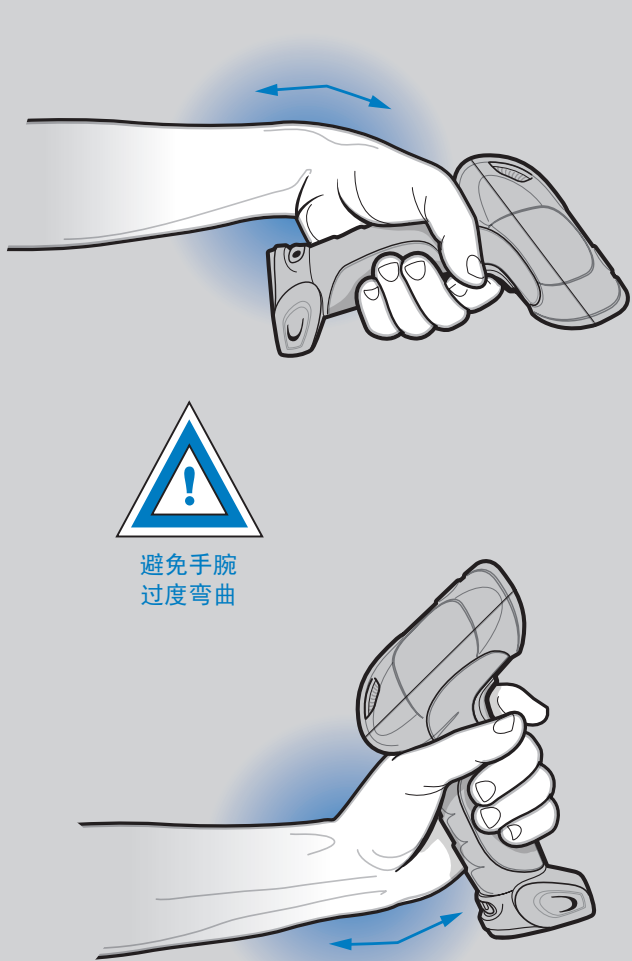

蜂鸣器指示

标准使用

低/中/高峰鸣声	短而高的蜂鸣声	4 声长而低的蜂鸣声
开机	条码已解码 [如果启用了解 码蜂鸣器]	检测到传输错误， 数据被忽略

参数菜单扫描

高/低/高/低峰鸣声	高/低峰鸣声	低/高峰鸣声
已成功 设置参数	已执行正确的 编程顺序	编程顺序不正确 或扫描了“取消” 条码

LED 指示

熄灭	绿色	红色
扫描器已打开 并已作好扫描 准备，但扫描器 未通电	条码成功解码	传输错误

最佳身体姿势


适合低位扫描的最佳身体姿势



左右膝交替



避免弯腰

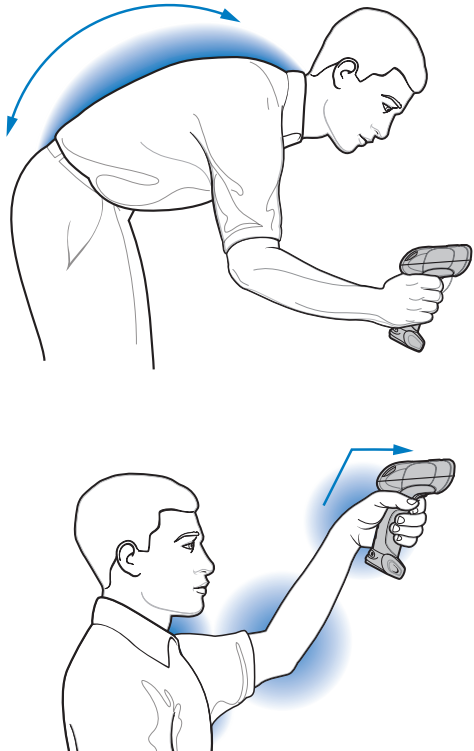

避免手臂
过度举高

适合扩展扫描范围的最佳身体姿势



本地联系方式:

SYMBOL DS3508

建议使用方法指南

规章信息

© 2010 MOTOROLA, INC. 保留所有权利。
Motorola 保留更改任何产品以提高其可靠性、改进其功能或设计的权利。对于与任何产品、电路的应用或使用，与此处所述相悖或由此而产生的任何产品责任，Motorola 概不负责。

对于可能用到 Motorola 产品的系统、仪器、机械、材料、方法或流程，或任何与 Motorola 产品组合使用的情况，Motorola 未以明示、暗示、禁反言或其它任何方式授予使用上述情况涉及到的或与之相关的专利权或专利的许可。Motorola 仅为其产品所包含的设备、电路和子系统提供暗示许可。

MOTOROLA 和标志性的 M 徽标以及 Symbol 和 Symbol 徽标是 Motorola, Inc. 的注册商标。本手册中提到的其它产品名称分别是其各自所属公司的商标或注册商标，此处已一并澄清。

产品保修声明

要获得 Motorola 硬件产品产品保修声明的完整内容，请访问：
<http://www.motorola.com/enterprisemobility/warranty>。

服务信息

如果在使用设备时遇到问题，请与您机构的技术或系统支持联系。如果设备出现任何问题，他们将与“Motorola Enterprise Mobility 支持”联系：
<http://supportcentral.motorola.com>。

要获得本指南的最新版本，请访问：
<http://supportcentral.motorola.com>。

人体工程建议

警告：为了避免或将人体工程方面的潜在伤害风险减至最低，我们建议您注意以下事项。请咨询机构内部的健康与安全经理，确保您已参加公司为预防员工发生意外伤害而设立的安全计划。

- 避免或减少重复的动作
- 保持一种自然的姿势
- 避免或减少用力过度
- 将常用物品放在随手可及之处
- 保持适宜的工作高度
- 避免或减少振动
- 避免或减少直接受压
- 提供可调节的工作台
- 提供足够宽敞的空间
- 提供适宜的工作环境
- 改进工作步骤


规章信息

本指南适用于 DS3508 型号。本设备是获得认可的 Symbol Technologies 品牌产品。Symbol Technologies, Inc. 是 Motorola, Inc (Motorola) 的企业移动业务。所有 Motorola/Symbol 设备的设计均严格遵守各个销售地点所制定的法律和规章，并将此条明文列出。您可从下列网站获得本地化译文：
<http://www.motorola.com/enterprisemobility/support>。
未经 Motorola/Symbol Technologies 明确批准而擅自对 Motorola/Symbol Technologies 的设备作出更改或修改，将有可能令用户操作设备的授权作废。

警告：

只能使用 Motorola/Symbol 认可且 UL 认证列出的附件。

无线电频率干扰要求

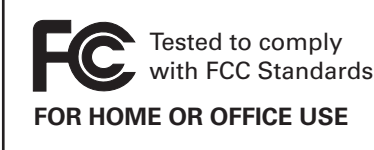

法释：此设备已通过测试，符合 FCC 规则第 15 部分关于 B 级数字设备的限制。这些限制的制定是为了提供合理保护，防止此设备在居住区安装时产生有害干扰。此设备会产生、使用和发射无线电频率能量，如果未遵照此指示手册进行安装和使用，可能导致对无线电通讯产生有害干扰。当然，也不能担保在特定安装中不会产生干扰问题。如果使用此设备确实对无线电或电视机的接收造成干扰（可以通过关闭设备然后再打开来确定），建议您采用以下一种或多种措施排除干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置
- 增加此设备与接收器的间隔距离
- 将此设备和接收器分别连接到不共用同一电路的电源插座上
- 咨询经销商或经验丰富的无线电/TV 技术人员，以获得帮助

无线电频率干扰要求 - 加拿大

此 B 级数字仪器符合加拿大 ICES-003 的规定。Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Marking and European Economic Area (EEA)



Statement of Compliance


Motorola/Symbol, hereby declares that this device is in compliance with all the applicable Directives, 2004/108/EC and 2006/95/EC. A Declaration of Conformity may be obtained from <http://www.motorola.com/doc>.

激光设备

除各差遵照 2001 年 7 月 24 日颁布的 laser notice No.50 以及 EN60825-1: 2007 和 IEC 60825-1 (Ed.2) 的规定外，本激光设备均符合 21CFR1040.10 和 1040.11 的规定。

2 级激光扫描器使用低能量的可见光二极管。与任何强光源（例如太阳）一样，用户应当避免直视激光束。短时间暴露于 2 级激光是否有危害尚不得而知。

扫描器标签

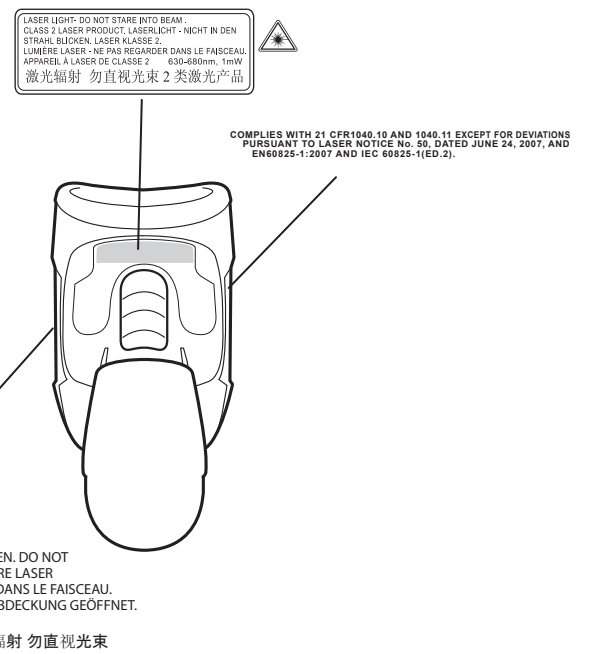

CAUTION: CLASS 2 LASER LIGHT WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO THE BEAM. ATTENTION: LUMIÈRE LASER. EN CAS D'OUVERTURE, NE PAS REGARDER DANS LE FASCEAU. VORSICHT: LASERLICHT KLASSE 2. WENN ABDECKUNG GEÖFFNET, NICHT IN DEN STRAHLEN BLICKEN.
注意：打开时及拆盖失效时有激光辐射 勿直视光束

MOTOROLA
Motorola, Inc.
One Motorola Plaza Holtville, New York 11742-1300, USA
MOTOROLA 和标志性的 M 徽标以及 Symbol 和 Symbol 徽标已在美国专利商标局注册。所有其它产品或服务名称均为其各自所有者的财产。
© Motorola, Inc. 2010



72E-124802-01SC 版本 B 2010 年 10 月